

Instrukcja użytkownika

Kurtka art. 2-1512-115	Bluza art. 2-3486-115 Bluza art. 2-3487-115 Bluza art. 2-3694-115 Bluza art. 2-3511-115	Fartuch art. 2-4018-115 Fartuch art. 2-4511-115 Fartuch art. 2-4512-115	Spodnie art. 2-5005-115 Spodnie art. 2-5007-115 Spodnie art. 2-5694-115 Spodnie art. 2-5695-115	Ogrodniczki art. 2-6486-115 Ogrodniczki art. 2-6487-115 Ogrodniczki art. 2-6488-115 Ogrodniczki art. 2-6511-115
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeznaczenie

Odzież ochronna, antyelektrostatyczna składa się kurtki, bluz, fartuchów, spodni oraz ogrodniczek wskazanych powyżej. Odzież przeznaczona do prac w środowisku, w którym wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu. Odzież spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz w normach: EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018.

Użytkowanie

Odzież należy użytkować w komplecie np.: kurtkę lub bluzę lub fartuch w połączeniu ze spodniami lub ogrodniczkami podanymi powyżej lub z inną odzieżą spełniającą przytoczone normy.

Odzież podczas użytkowania powinna być zawsze zapięta. W celu właściwej ochrony przed elektrycznością statyczną użytkownik powinien być odpowiednio uziemiony. Rezystancja elektryczna pomiędzy skórą człowieka, a ziemią powinna być mniejsza niż 10⁸Ω, np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia na podłogach rozpraszających lub przewodzących. Odzież nie powinna być rozpinana i/lub zdejmowana w atmosferach palnych lub wybuchowych oraz podczas operowania palnymi lub wybuchowymi substancjami. Odzież przeznaczona jest do noszenia w Strefach 1, 2, 20, 21 i 22 w których minimalna energia zapłonu każdej atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ. Odzież nie powinna być używana w atmosferach wzbogaconych tlenem i Strefach 0 bez wcześniejszej aprobaty inżyniera, odpowiadającego za bezpieczeństwo. Odzież podczas normalnego użytkowania (w tym – zginania) powinna całkowicie przykrywać wszystkie materiały nie spełniające wymagań normy EN 1149-5:2018.

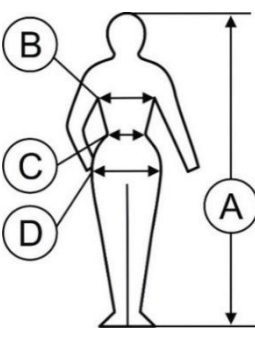
Odzież powinna być regularnie czyszczona, zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu odzież powinna być sprawdzana. Każdorazowo przed użyciem pracownik mający zamiar skorzystać z odzieży, powinien dokonać kontroli odzieży, czy nie została uszkodzona. Jeżeli kontrola wyrobów wykáže, że odzież posiada braki lub uszkodzenia elementów, należy oddać ją do naprawy. Uszkodzona odzież może być naprawiana tylko przez serwis, który zapewniają wyspecjalizowane zakłady lub przez przeszkolone i upoważnione przez zakład pracy osoby. Uszkodzone elementy odzieży (plisy, patki, części przodów czy rękawów) powinny być wymienione na nowe. Tkaniny i nici oraz brakujące elementy zapięcia (guziki, taśmy samoczepne) użyte do naprawy powinny być oryginalne, dostarczone przez producenta odzieży. Odzież po naprawie powinna zachować swoje pierwotne kształty i wymiary. UWAGA: Wadliwie wykonana reparaacja może spowodować utratę właściwości ochronnych odzieży. W przypadku uszkodzeń wykluczających wymianę elementów na nowe, należy odzież niezwłocznie wycofać z użytkowania. W czasie użytkowania nie dopuszczają do intensywnego zabrudzenia.

Przechowywanie i transport

Odzież transportować w oryginalnych opakowaniach (woreczkach foliowych), zabezpieczając przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem. Odzież przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od źródeł ciepła. Nie należy przechowywać odzieży zabrudzonej.

Wymiary ciała do rozmiaru odzieży ochronnej

W celu właściwego doboru rozmiaru odzieży ochronnej należy zastosować informacje zawarte w tabeli rozmiarowej. Pomiaru ciała należy dokonywać w miejscach oznaczonych na rysunku poniżej.

Rozmiary dla odzieży męskiej						Rozmiary dla odzieży damskiej			
Rozmiar	Wzrost (A)	Obwód klatki piersiowej (B)	Obwód pasa (C)			Rozmiar	Wzrost (A)	Obwód klatki piersiowej (B)	Obwód bioder (D)
002/S	46	164-170	88-92	80-84		34	158-164	76-80	88-92
003/M	48	170-176	92-96	84-88		36	158-164	80-84	88-92
	50	170-176	96-100	88-92		38	158-164	84-88	92-96
004/L	52	176-182	100-104	92-96		40	164-170	88-92	96-100
	54	176-182	104-108	96-104		42	164-170	92-96	100-104
005/XL	56	182-188	108-112	104-108		44	170-176	96-100	104-108
	58	182-188	112-116	108-116		46	170-176	100-104	108-112
006/XXL	60	188-194	116-120	116-120		48	170-176	104-112	112-116
	62	188-194	120-124	120-128		50	176-182	112-116	116-120
						52	176-182	116-124	120-128

Ostrzeżenia

- Badania parametrów zgodnie z EN 1149-5 (metoda badawcze zgodna z EN 1149-3) zostały wykonane po 5 cyklach konserwacji.
- Na skuteczność ochrony zapewnianej przez odzież mogą mieć wpływ: jej zużycie, uszkodzenia, pranie i ewentualne zanieczyszczenie
- Środek ochrony indywidualnej po zużyciu jest odpadem, którego użytkownik powinien odpowiednio sklasyfikować a następnie przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- W materiałach użytych do produkcji odzieży nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek, jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć ubranie i skonsultować się z lekarzem.
- Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności UE pod adresem: www.kegel.pl/ce

Certyfikat badania typu UE nr 64/2019/PPE/1435 wydany przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1435 – Instytut Włókiennictwa, Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT, ul. Brzezińska 5/15, 91-103 Łódź.

Skład surowcowy: Tkanina: Poliester 64%, Bawełna 35%, Włókno antystatyczne 1%